

KOSTEL SV. VORŠILY V CHLUMCI NAD CIDLINOU, VÝMĚNA KROVU A OPRAVA FASÁDY VĚŽE A ZÁPADNÍHO PRŮČELÍ													
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - CELKOVÝ SOUHRN													
Poznámky: Před objednáním nutno ověřit rozměry prvků podle skutečného provedení stavby!													
Uvedené rozměry jsou světlé rozměry stavebních otvorů, pokud není uvedeno jinak.													
Stávající prvky jsou zobrazeny v příloze na inventarizačních listech, nové prvky jako schema v přiložené tabulce.													
Uvedená barevnost je orientační a bude upřesněna zástupcem památkové péče a projektantem v průběhu stavby na základě vyhodnocení zkušebních vzorků.													
Ozn.	Popis prvku	Dům	Délka	Šířka	Výška	Stav poškození	Návrh úpravy	Materiál	Povrchové úpravy	Kování a mříže	Související úpravy	Zasklení	Počet
1	vchodové dveře 2-křídle- další popis viz příloha Inventarizační listy	1. NP		1180	2040	novodobé, dobrý technický stav, nevhodné pobití hladkým plechem z exteriéru	méně náročná repase, odstranění plechu a výměna klapačky za dřevěnou profilovanou, konzervace	stávající měkké dřevo	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	repase stávajícího kování - další popis viz příloha Inventarizační listy	o úpravě vnějšího líce rozhodne projektant se zástupcem památkové péče v průběhu stavby po sejmutí plechu		1
2	vchodové dveře 1-křídle- další popis viz příloha Inventarizační listy	1. NP		940	1930 až 2040	relativně dobrý technický stav s dožilou povrchovou úpravou a lokálním poškozením ve spodní části	středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace	stávající měkké dřevo	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	repase stávajícího kování - další popis viz příloha Inventarizační listy			1
3	vchodové dveře 1-křídle- další popis viz příloha Inventarizační listy	1. NP		960	1930	relativně dobrý technický stav s dožilou povrchovou úpravou a lokálním poškozením ve spodní části	středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace	stávající měkké dřevo	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	repase stávajícího kování - další popis viz příloha Inventarizační listy			1
4	okno jednoduché - další popis viz příloha Inventarizační listy	1.NP		850	850 až 1050	dobrý technický stav, nevhodné zasklení strukturovaným sklem	méně náročná repase, konzervace	stávající měkké dřevo	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	repase stávajícího kování		nové ploché sklo tažené tl. 4 mm	1
5	okno jednoduché 1-tabulkové pevné	2.NP		410	260	novodobé, relativně dobrý technický stav, dožilá povrchová úprava	méně náročná repase, konzervace	stávající měkké dřevo	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	repase stávajícího kování - 3x truhlářská skoba		stávající ploché sklo	1
6	okno jednoduché - další popis viz příloha Inventarizační listy	2.NP		1310	1620 až 2270	relativně dobrý technický stav s dožilou povrchovou úpravou a lokálním poškozením	středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace	stávající jehličnaté dřevo	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	repase stávajícího kování - další popis viz příloha Inventarizační listy	obtížné přístupné z důvodu těsné blízkosti točitého schodiště	stávající ploché sklo	1
7	okno jednoduché 2-tabulkové pevné se záklenkem ve tvaru lomeného oblouku	2.NP		1310	940	novodobé, výplň zasahuje pod parapet a střechu přístavku, strukturované sklo nevhodné z hlediska památkové péče	nové - prvky a profilace podle okna TR/17	stávající měkké dřevo	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	repase stávajícího kování - 3x truhlářská skoba		nové ploché sklo tažené tl. 4 mm	1
8	okno jednoduché - další popis viz příloha Inventarizační listy	2.NP		170	840	relativně dobrý technický stav s dožilou povrchovou úpravou a lokálním poškozením	středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace	stávající jehličnaté dřevo	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	repase stávajícího kování - další popis viz příloha Inventarizační listy		stávající ploché sklo	1

KOSTEL SV. VORŠILY V CHLUMCI NAD CIDLINOU, VÝMĚNA KROVU A OPRAVA FASÁDY VĚŽE A ZÁPADNÍHO PRŮČELÍ**TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - CELKOVÝ SOUHRN****Poznámky: Před objednáním nutno ověřit rozměry prvků podle skutečného provedení stavby!**

Uvedené rozměry jsou světlé rozměry stavebních otvorů, pokud není uvedeno jinak.

Stávající prvky jsou zobrazeny v příloze na inventarizačních listech, nové prvky jako schema v přiložené tabulce.

Uvedená barevnost je orientační a bude upřesněna zástupcem památkové péče a projektantem v průběhu stavby na základě vyhodnocení zkušebních vzorků.

Ozn.	Popis prvku	Dům	Délka	Šířka	Výška	Stav poškození	Návrh úpravy	Materiál	Povrchové úpravy	Kování a mříže	Související úpravy	Zasklení	Počet
9	okno jednoduché - další popis viz příloha Inventarizační listy	2.NP		170	840	relativně dobrý technický stav s dožilou povrchovou úpravou a lokálním poškozením	středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace	stávající jehličnaté dřevo	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	repase stávajícího kování - další popis viz příloha Inventarizační listy		stávající ploché sklo	1
10	okno jednoduché 2-křídle 4-tabulkové dovnitř otevíravé v dřevěném rámu s poutcem a obloukovým záklenkem	3.NP		700	2030 až 2330	dožilé, nevyhovuje z technických důvodů	nové - prvky a profilace křídla podle stávajícího stavu, celkové členění viz schema	borovice 12 % vlhkosti	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	nové - 4x litý obtřík, 2x zápusťný závěs	rám musí být vsazen do otvoru kvůli vestavbě mobilního operátora, šířka rámu max. 45 mm	nové ploché sklo tažené tl. 4 mm	2
11	plně okenice dřevěné svlakové sbíjené v dřevěném rámu s obloukovým záklenkem vyjímatelné, opatřené dřevěnou závorou, svlaky částečně zapuštěné na rybinu, prkna spojená na polodrážku	4.NP		840	1970 až 2340	novodobé, nevyhovují z technických důvodů, druhotně použité detaily snad z konce 19. století (dřevěné obtříky)	nové - celkové členění viz schema	borovice 12 % vlhkosti - rám 70x50 mm, výplň tl. 22 mm	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	nové - 6x litý obtřík, 2x závěsné oko pro závoru	rám okenice přisadit na vnitřní líc zdíva kolem otvoru, uvedený rozměr je výrobní	nové ploché sklo tažené tl. 4 mm	3
12	skříň hodinového stroje - další popis viz příloha Inventarizační listy	3.NP	1000	630	1750	relativně dobrý technický stav s lokálním poškozením v zadní části	středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace	stávající jehličnaté dřevo	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	repase stávajícího kování, doplnit 1x chybějící litý obtřík		výměna 1x rozbité tabulky za nové ploché sklo tažené tl. 4 mm	1
13	plně okenice dřevěné svlakové sbíjené v dřevěném rámu s obloukovým záklenkem vyjímatelné, opatřené dřevěnou závorou, svlaky částečně zapuštěné na rybinu, prkna spojená na polodrážku	5.NP		840	1150 až 1670	novodobé, nevyhovují z technických důvodů	nové - celkové členění viz schema	borovice 12 % vlhkosti - rám 70x50 mm, výplň tl. 22 mm	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	nové - 4x litý obtřík, 2x závěsné oko pro závoru	rám okenice přisadit na vnitřní líc zdíva kolem otvoru, uvedený rozměr je výrobní	nové ploché sklo tažené tl. 4 mm	2
14	žaluziové okenice dřevěné rámové v dřevěném rámu s poutcem, spodní část 2-křídla ven otevíravá, horní část s obloukovým záklenkem pevná, opatřené pevnými šikmo zapuštěnými lamelami s možností vysunutí	6.NP		1050	1620 až 2110	novodobé, částečně poškozené, zejména spodní část na západním průčelí; nevhodné z technických, památkových i architektonických důvodů	nové - prvky a profilace podle stávajícího stavu, celkové členění viz schema	jádrový dub 12 % vlhkosti - rám okna a poutec 65x40 mm, rám křídla 55x40 mm, klapačka 40x20 mm	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	nové - 6x zapuštěný kovaný závěs, 2x litý obtřík	nové prvky zapustit 150 mm za vnější líc zdíva	lamely dolní část 20x80 mm (32 ks); lamely horní část 20x100 mm (8 ks), lamely horní část nad poutcem 20x140 mm (1 ks)	12
15	vnitřní poklop svlakový sbíjený jako výlez ve stropu nad zvonovým patrem osazený v dřevěném rámu	7. NP		570	810	dožilý a poškozený hnílobou	nové - replika podle stávajícího prvku	borovice 12 % vlhkosti	ruční dohoblování povrchu, chemické ošetření biocidem	nové - replika stávajících závěsů a zástrčí			1

KOSTEL SV. VORŠILY V CHLUMCI NAD CIDLINOU, VÝMĚNA KROVU A OPRAVA FASÁDY VĚŽE A ZÁPADNÍHO PRŮČELÍ													
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - CELKOVÝ SOUHRN													
Poznámky: Před objednáním nutno ověřit rozměry prvků podle skutečného provedení stavby!													
Uvedené rozměry jsou světlé rozměry stavebních otvorů, pokud není uvedeno jinak.													
Stávající prvky jsou zobrazeny v příloze na inventarizačních listech, nové prvky jako schema v přiložené tabulce.													
Uvedená barevnost je orientační a bude upřesněna zástupcem památkové péče a projektantem v průběhu stavby na základě vyhodnocení zkušebních vzorků.													
Ozn.	Popis prvku	Dům	Délka	Šířka	Výška	Stav poškození	Návrh úpravy	Materiál	Povrchové úpravy	Kování a mříže	Související úpravy	Zasklení	Počet
16	vnější poklop svakový sbíjený jako výlez do prostoru lucerny osazený v dřevěném rámu	báň		400	480	dožilý a poškozený hnilobou, součást nahrazovaného krovu a střešního pláště	nové - replika podle stávajícího prvku	borovice 12 % vlhkosti	ruční dohoblování povrchu, chemické ošetření biocidem	nové - replika stávajících závěsů a zástrčí, oplechování měděným plechem tl. 0,63 mm			1
17	okno jednoduché 1-křídle 2-tabulkové dovnitř otvíravé v dřevěném rámu	3.NP		320	750	okno je vysazené a položené na podestě točitého schodiště	středně náročná repase, lokální vysazení poškozeného dřeva plombou, konzervace	stávající jehličnaté dřevo	1x základní a 2x vnější krycí nátěr na dřevo v odstínu středně hnědá	repase stávajícího - 1x obrtlík, 2x zápusťný závěs		nové ploché sklo tažené tl. 4 mm	1