

# SEZNAM PŘÍLOH:

D.1.1.2.13.a. Tabulka kamenických prací a výrobků.

D.1.1.2.13.b. Tabulka klempířských prací a výrobků.

D.1.1.2.13.c. Tabulka truhlářských prací a výrobků.

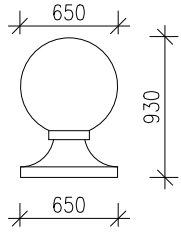
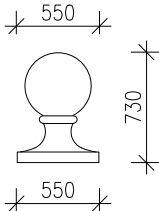
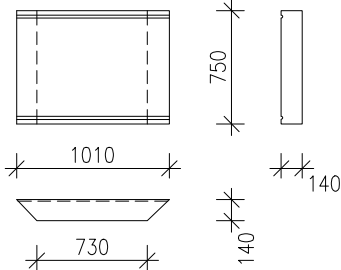
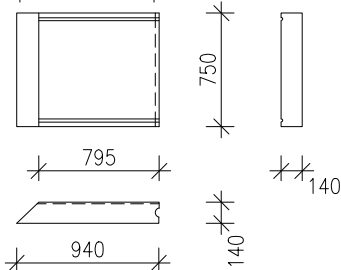
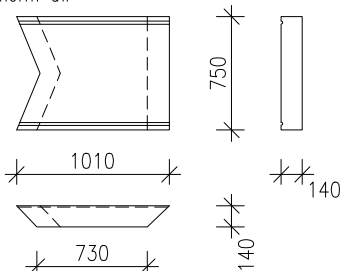
D.1.1.2.13.d. Tabulka zámečnických prací a výrobků.

Poznámka: Jestliže se v dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že projektant nebyl jinak schopen popsat vymezenou část předmětu projektu s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech projektant umožňuje dodavateli použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

<div></div> <div>SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK</div> <div>ŠKROUPOVA 441/9</div> <div>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>mobil 775 777 810</div> <div>e-mail: info@inreco.cz</div>	KRAJ	KRÁLOVÉHRADECKÝ	ČÍSLO PARÉ		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	CHLUMEC NAD CIDLINOU 651800			
	OBJEDNATEL ŘK FARNOST – DĚKANSTVÍ, ČELAKOVSKÉHO 40, 503 51 CHLUMEC N/C				
	AKCE	KOSTEL SV. VORŠILY V CHLUMCI NAD CIDLINOU OBNOVA FASÁDY LODI A PRESBYTÁŘE		STUPEŇ	DSP+DPS
	FORMÁT			x A4	
AUTOR	ING. PETR ROHLÍČEK	MĚŘ.			
VED. PROJ.		DATUM	05/2022		
ZOD. PROJ.	ING. JAN ČERNÝ	PROF.	D.1.1.	VÝK.Č. 2.13	
KONTROLA	ING. PETR ROHLÍČEK				
SPOLUPRÁCE					
		VÝROBKY PSV			

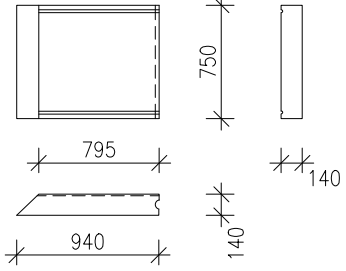
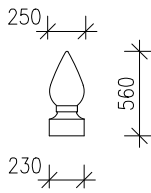
## TABULKA KAMENICKÝCH VYROBKŮ:

Poznámka: Uvedené rozměry výrobků jsou návrhové, před zadáním do výroby je nutné po zpřístupnění oměřit stávající prvky!

Označ	popis	poznámka	povrch	měrná jednotka	materiál	rozměr	množství celkem
1	<p>ozdobná koule s podstavcem na vrcholu štítu</p> 	replika podle stávajícího prvku, včetně osazení restaurovaného plechového reliéfu sv. Václava	ručně opracovaný	ks	pískovec božanovského typu	průměr 650 mm	1.00
2	<p>ozdobná koule s podstavcem na štítu</p> 	replika podle stávajícího prvku	ručně opracovaný	ks	pískovec božanovského typu	průměr 450 mm	8.00
3	<p>krycí deska opěrného pilíře lodi – horní díl</p> 	rozměry upřesnit podle konkrétního opěrného pilíře	ručně opracovaný	ks	pískovec božanovského typu	cca 1000x750x140 mm	6.00
4	<p>krycí deska opěrného pilíře lodi – dolní díl s profilovanou okapnicí</p> 	rozměry upřesnit podle konkrétního opěrného pilíře, kopie profilace podle stávajících prvků	ručně opracovaný	ks	pískovec božanovského typu	cca 1000x750x140 mm	6.00
5	<p>krycí deska opěrného pilíře presbytáře – horní díl</p> 	rozměry upřesnit podle konkrétního opěrného pilíře	ručně opracovaný	ks	pískovec božanovského typu	cca 1000x750x140 mm	4.00

## TABULKA KAMENICKÝCH VYROBKŮ:

Poznámka: Uvedené rozměry výrobků jsou návrhové, před zadáním do výroby je nutné po zpřístupnění oměřit stávající prvky!




Označ	popis	poznámka	povrch	měrná jednotka	materiál	rozměr	množství celkem
6	<p>krycí deska opěrného pilíře presbytáře – dolní díl s profilovanou okapnicí</p> 	rozměry upřesnit podle konkrétního opěrného pilíře, kopie profilace podle stávajících prvků	ručně opracovaný	ks	pískovec božanovského typu	cca 1000x750x140 mm	4.00
7	<p>ozdobný prvek s podstavcem na krajích štítu jižní předsíně</p> 	replika podle stávajícího prvku	ručně opracovaný	ks	pískovec božanovského typu	průměr 250 mm	2.00
8	socha Panny Marie s Ježíškem	restaurátorská oprava – více viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace		ks	stávající		1.00
9	podstavec, menza a stupně pod sochou Panny Marie	restaurátorská oprava – více viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace		ks	stávající		1.00
10	socha sv. Voršily	restaurátorská oprava – více viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace		ks	stávající		1.00
11	portál gotického okna	restaurátorská oprava – více viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace	součást obnovy fasády – viz legenda na výkresech pohledů	ks	stávající		1.00
12	portál vchodových dveří	restaurátorská oprava – více viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace	součást obnovy fasády – viz legenda na výkresech pohledů	ks	stávající		5.00
13	profilovaná římsa v opěrném pilíři	restaurátorská oprava – více viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace	součást obnovy fasády – viz legenda na výkresech pohledů	ks	stávající		11.00
14	vyrovnávací stupně	restaurátorská oprava – více viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace		ks	stávající		2.00



## TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:

Poznámka: Uvedené rozměry výrobků jsou návrhové, před zadáním do výroby je nutné parametry ověřit podle skutečného provedení stavby!

Označ	popis	poznámka	povrch	měrná jednotka	materiál	odstín	rozvinutá šířka	množství celkem
1	podokapní střešní žlab půlkruhový průměr 200 mm	včetně čel a rohů, skutečný průměr ověřit podle stávajících žlabových háků	bez úprav	bm	plech měděný měkký tl. 0,55 mm		400	65.90
2	podokapní střešní žlab půlkruhový průměr 160 mm	včetně čel a rohů, skutečný průměr ověřit podle stávajících žlabových háků	bez úprav	bm	plech měděný měkký tl. 0,55 mm		330	20.10
3	žlabový kotlík kónický průměr 120 mm	skutečný průměr upřesnit podle použitých žlabů a svodů	bez úprav	ks	plech měděný měkký tl. 0,55 mm			4.00
4	žlabový kotlík čtyřhranný průměr 120 mm	skutečný průměr upřesnit podle použitých žlabů a svodů	bez úprav	ks	plech měděný měkký tl. 0,55 mm			4.00
5	žlabový kotlík čtyřhranný průměr 100 mm	skutečný průměr upřesnit podle použitých žlabů a svodů	bez úprav	ks	plech měděný měkký tl. 0,55 mm			4.00
6	žlabová dilatace pro měděný žlab průměr 200 mm	skutečný průměr upřesnit podle použitých žlabů	bez úprav	ks	plech měděný měkký tl. 0,55 mm a vulkanizovaný neopren		400	2.00
7	odpadní roura kruhová průměr 120 mm	včetně kolen, odskoků, zděří	bez úprav	bm	plech měděný měkký tl. 0,55 mm		400	72.00
8	odpadní roura kruhová průměr 100 mm	včetně kolen, odskoků, zděří	bez úprav	bm	plech měděný měkký tl. 0,55 mm		330	19.20
9	dilatační lišta	napojit na novou střešní krytinu	bez úprav	bm	plech měděný měkký tl. 0,55 mm		125	14.50
10	dilatační lišta	napojit na stávající oplechování	bez úprav	bm	plech měděný měkký tl. 0,55 mm		150	44.60
11	oplechování úžlabí mezi skládanou střešní krytinou a bokem pilíře	včetně dilatačních lišt, příponek	bez úprav	bm	plech měděný měkký tl. 0,55 mm		660	2.60
12	oplechování římsy + podkladní plech	včetně dilatačních lišt	bez úprav	bm	plech měděný měkký tl. 0,55 mm		330	5.00
13	lemování zdiva pro skládanou krytinu	včetně dilatačních lišt, příponek	bez úprav	bm	plech měděný měkký tl. 0,55 mm		330	18.70
14	oplechování štítového zdiva + podkladní plech	včetně lemování zdiva pod kuželkou ve spodní části	1x základová barva na zinek + 2x krycí nátěr	bm	plech ocelový pozinkovaný tl. 0,6 mm	lomená bílá podle okolního fasádního nátěru	660	11.20
15	střešní poklop pro hladkou krytinu 550x550 mm	včetně lemovací manžety, příponek, otvírání zvenku	bez úprav	ks	plech měděný měkký tl. 0,55 mm			1.00

Poznámka: U všech dešťových svodů instalovat v místě napojení na stávající kanalizaci nové lapače střešních splavenin vyrobené z litiny.

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKÝ		Číslo prvku	TR /	1
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	1.NP	
Rozměry	1170 x 2000 mm	Přibližné stáří	klasicistní, 19. století	
Popis:	dveře dřevěné 1-křídle dovnitř otvíravé pravé rámové s náplněmi osazené v pískovcovém ostění s rovným nadpražím, dubové dřevo			
Kování:	klika se štítem, krabicový zámek, 2x kované pásové závěsy, kovaná zástrč, kované oko v ostění			
Zasklení:				
Povrchová úprava:	červenohnědý krycí nátěr			
Stav:	dlouhodobě nepoužívané, zatuhlé a deformované kování, dožilá povrchová úprava			
Navržené úpravy:	celková repase, rozhýbání a seřízení kování, nový nátěr 2x ochranná olejová lazura v odstínu ořech, kování 2x matná grafitová barva			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				
<div></div>				

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKY		Číslo prvku	TR /	2
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	1.NP	
Rozměry	1170 x 800-920 mm	Přibližné stáří	klasicistní, 19. století	
Popis:	okno dřevěné jednoduché 2-křídlé 4-tabulkové dovnitř otevíravé osazené v dřevěném rámu s klenutým nadpražím, dubové dřevo			
Kování:	4x vnější závěs, 4x rohovník, motýlový obrtlík, 2x přitahovací oko, na vnitřním líci novodobá pevná mříž z ocelových profilů			
Zasklení:	čiré sklo			
Povrchová úprava:	červenohnědý krycí nátěr			
Stav:	dlouhodobě nepoužívané, spodní část napadená houbou, uvolněné a deformované kování, rozbitá tabulka, dožilá povrchová úprava			
Navržené úpravy:	výměna spodního vlysu u rámu i křídel, celková repase prvku, přesklení do tmelu, nový nátěr 2x ochranná olejová lazura v odstínu ořech, kování 2x červenohnědý krycí nátěr			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				
<div></div>				



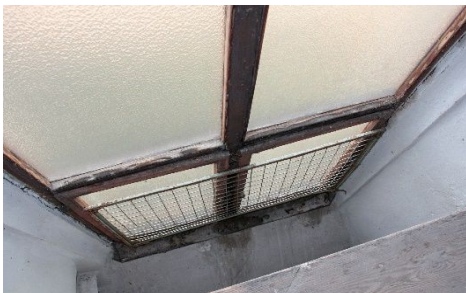

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKÝ		Číslo prvku	TR /	3
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	1.NP	
Rozměry	820 x 1140-1300 mm	Přibližné stáří	klasicistní, 19. století	
Popis:	okno dřevěné jednoduché 8-tabulkové pevné členěné do kříže s horní a dolní příčkou z olova ve zděném ostění s klenutým nadpražím, dubové dřevo			
Kování:	výztuha spodní skleněné výplně, na vnitřním líci novodobá 1-křídla dovnitř otvíravá mříž z ocelových profilů			
Zasklení:	čiré sklo, horní část sklo lité			
Povrchová úprava:	červenohnědý krycí nátěr			
Stav:	spodní část napadená houbou, poškozená olověná příčka, dožilá povrchová úprava			
Navržené úpravy:	výměna spodního vlysu, celková repase prvku, přesklení do tmelu a olověných H profilů s maximálním zachováním historických tabulek z litého skla, nový nátěr 2x ochranná olejová lazura v odstínu ořech			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				



TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKY		Číslo prvku	TR /	4
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	1.NP	
Rozměry	1600 x 1920-2700 mm	Přibližné stáří	barokní, 18. století	
Popis:	dveře dřevěné 2-křídle dovnitř otvíravé levé rámové s náplněmi osazené v pískovcovém ostění s klenutým nadpražím, dubové a měkké dřevo			
Kování:	klika se štítem, krabicový zámek, 4x kované pásové závěsy, 2x kovaná zástrč, 2x boční zástrč novodobá, kované klepadlo			
Zasklení:				
Povrchová úprava:	červenohnědý krycí nátěr			
Stav:	historicky cenné, další podrobnosti viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace			
Navržené úpravy:	oprava v restaurátorském režimu, další podrobnosti viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				






TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKY		Číslo prvku	TR /	5
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	1.-2.NP	
Rozměry	1260 x 4260 mm	Přibližné stáří	klasicistní, 19. století	
Popis:	okno dřevěné jednoduché pevné 8-tabulkové, ve spodní části 2 křídla dovnitř otvíravá, ve zděném ostění s klenutým lomeným nadpražím, dubové dřevo			
Kování:	4x pásový závěs, 4x rohovník, motýlový obrtlík, litý obrtlík, 2x přitahovací oko, kondenzační žlábek, ve spodní části na vnitřním líci novodobá mříž s pletivem			
Zasklení:	strukturované sklo upevněné do lišt, u křídel do tmelu			
Povrchová úprava:	červenohnědý krycí nátěr			
Stav:	uvolněné a deformované kování, nevhodná skleněná výplň, dožilá povrchová úprava			
Navržené úpravy:	celková repase prvku, přesklení novým restaurátorským sklem do tmelu, překování obrtlíků a ok, výměna rohovníků za kopie, výměna kondenzačního žlábků za kopii z Cu plechu r.š. 125 mm, nový nátěr 2x ochranná olejová lazura v odstínu ořech, kování 2x červenohnědý krycí nátěr			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				
<div></div>				

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKY		Číslo prvku	TR /	6
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	1.-2.NP	
Rozměry	1280 x 4220 mm	Přibližné stáří	klasicistní, 19. století	
Popis:	okno dřevěné jednoduché pevné 8-tabulkové, ve spodní části 2 křídla dovnitř otvíravá, ve zděném ostění s klenutým lomeným nadpražím, rám dubové dřevo, křídla měkké dřevo			
Kování:	4x pásový závěs, 4x rohovník, motýlový obrtlík, 2x přitahovací oko, kondenzační žlábek			
Zasklení:	strukturované sklo upevněné do lišt, u křídel do tmelu			
Povrchová úprava:	červenohnědý krycí nátěr			
Stav:	uvolněné a deformované kování, nevhodná skleněná výplň, dožilá povrchová úprava			
Navržené úpravy:	celková repase prvku, přesklení novým restaurátorským sklem do tmelu, překování obrtlíků a ok, výměna rohovníků za kopie, výměna kondenzačního žlábků za kopii z Cu plechu r.š. 125 mm, nový nátěr 2x ochranná olejová lazura v odstínu ořech, kování 2x červenohnědý krycí nátěr			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				
<div></div>				



TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKY		Číslo prvku	TR /	7
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	1.NP	
Rozměry	2040 x 1590-2680 mm	Přibližné stáří	klasicistní, 19. století	
Popis:	dveře dřevěné 2-křídle ven otvíravé levé rámové s náplněmi osazené v pískovcovém ostění s klenutým nadpražím, dubové a měkké dřevo			
Kování:	klika, štítek, krabicový zámek, 4x kované pásové závěsy, 2x kovaná zástrč, novodobá závora s bezpečnostním zámkem			
Zasklení:				
Povrchová úprava:	červenohnědý krycí nátěr			
Stav:	částečně opotřebované, uvolněné a deformované kování, dožilá povrchová úprava			
Navržené úpravy:	celková repase, rozhýbání a seřízení kování, nový nátěr 2x ochranná olejová lazura v odstínu ořech, kování 2x matná grafitová barva			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				
<div></div>				

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKY		Číslo prvku	TR /	8
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	1.NP	
Rozměry	1280 x 1300-1900 mm	Přibližné stáří	klasicistní, 19. století	
Popis:	dveře dřevěné 2-křídle dovnitř otvíravé levé rámové pobíjené osazené v pískovcovém ostění s klenutým nadpražím, z interiéru během průzkumu nepřístupné			
Kování:	novodobá klika se štítem, přitahovací knoflík, závora s visacím zámkem; závěsy a kování ze strany interiéru během průzkumu nepřístupné			
Zasklení:				
Povrchová úprava:	červenohnědý krycí nátěr			
Stav:	dlouhodobě nepoužívané, památkově nevhodné kování, dožilá povrchová úprava, z interiéru během průzkumu nepřístupné			
Navržené úpravy:	celková repase, výměna kliky se štítem za nové podle prvku TR/10, rozhýbání a seřízení kování, nový nátěr 2x ochranná olejová lazura v odstínu ořech, kování 2x matná grafitová barva			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				
				





TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKÝ		Číslo prvku	TR /	9
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	2.NP	
Rozměry	1350 x 450-1400 mm	Přibližné stáří	klasicistní, 19. století	
Popis:	okno dřevěné dvojité ven a dovnitř otvíravé, vnější i vnitřní část 2-křídla 6-tabulková, osazené v dřevěném rámu s klenutým lomeným nadpražím, špaletou z prken přibíjených na sraz a vnitřní parapetní deskou, měkké dřevo			
Kování:	vnější část 4x zapuštěný závěs s bambulkou, oliva s rozvorou, 2x hák pro zajištění polohy křídla; vnitřní část 4x zapuštěný závěs s bambulkou, oliva s rozvorou			
Zasklení:	čiré sklo			
Povrchová úprava:	vnější část na fasádě červenohnědý krycí nátěr, ostatní plochy bílý krycí nátěr s hranami zvýrazněnými zlatěnkou			
Stav:	deformovaná křídla, uvolněné a deformované kování, rozbitá okenní tabulka, dožilá povrchová úprava			
Navržené úpravy:	celková repase, konzervace, přesklení rozbité tabulky do tmelu, nový nátěr: vnější část na fasádě 2x ochranná olejová lazura v odstínu ořech, ostatní plochy (včetně parapetní desky a špalety) 2x krycí nátěr na dřevo v odstínu perlově bílá, hrany zvýraznit zlatěnkou			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				







TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKÝ		Číslo prvku	TR /	10
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	1.NP	
Rozměry	1240 x 2230+590(2490) mm	Přibližné stáří	klasicistní, 19. století	
Popis:	dveře dřevěné 2-křídle dovnitř otvíravé levé rámové pobíjené s nadsvětlíkem 1-křídlym 2-tabulkovým dovnitř otvíravým, osazené v pískovcovém a zděném ostění s klenutým nadpražím			
Kování:	dveře: klika se štítem, krabicový zámek, 6x zapuštěné závěsy, 2x kovaná zástrč, závora s visacím zámkem; nadsvětlík: 2x vnější závěs, přitahovací knoflík, obrtlík litý, vnitřní novodobá mříž z ocelových tyčí a betonářské výztuže			
Zasklení:	nadsvětlík čiré sklo			
Povrchová úprava:	vnější část červenohnědý krycí nátěr, vnitřní část bílý krycí nátěr			
Stav:	částečně opotřebované, uvolněné a deformované kování, dožilá povrchová úprava			
Navržené úpravy:	celková repase, rozhybání a seřízení kování, nový nátěr vnější 2x ochranná olejová lazura v odstínu ořech, kování 2x matná grafitová barva, vnitřní 2x krycí nátěr v odstínu perlově bílá			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				




TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKY		Číslo prvku	TR /	11
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	2.NP	
Rozměry	1350 x 450-1400 mm		Přibližné stáří	klasicistní, 19. století
Popis:	okno dřevěné dvojité ven a dovnitř otvíravé, vnější i vnitřní část 2-křídla 6-tabulková, osazené v dřevěném rámu s klenutým lomeným nadpražím, špaletou z prken přibíjených na sraz a vnitřní parapetní deskou, měkké dřevo			
Kování:	vnější část 4x zapuštěný závěs s bambulkou, oliva s rozvorou, 2x hák pro zajištění polohy křídla; vnitřní část 4x zapuštěný závěs s bambulkou, oliva s rozvorou			
Zasklení:	čiré sklo			
Povrchová úprava:	vnější část na fasádě červenohnědý krycí nátěr, ostatní plochy bílý krycí nátěr s hranami zvýrazněnými zlatěnkou			
Stav:	deformovaná křídla, uvolněné a deformované kování, dožilá povrchová úprava			
Navržené úpravy:	celková repase, konzervace, nový nátěr: vnější část na fasádě 2x ochranná olejová lazura v odstínu ořech, ostatní plochy (včetně parapetní desky a špalety) 2x krycí nátěr na dřevo v odstínu perlově bílá, hrany zvýraznit zlatěnkou			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				
<div></div>				

<b>ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A VÝROBKY</b>		Číslo prvku	<b>ZA/</b>	<b>1</b>
<b>Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře</b>		Poloha	<b>jižní průčelí</b>	
	800 x 500 mm	<b>Přibližné stáří</b>	novodobý	
<b>Popis:</b>	patriarchální kříž svařený z ocelových trubek s plechovými ozdobami na konci ramen a v místě jejich křížení			
<b>Kování:</b>				
<b>Zasklení:</b>				
<b>Povrchová úprava:</b>				
<b>Stav:</b>	poškození hloubkovou korozí a úbytkem ozdobných prvků, více viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace			
<b>Navržené úpravy:</b>	prvek nemá historickou, řemeslnou ani výtvarnou hodnotu, provést náhradu novým prvkem, další podrobnosti viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace			
<b>Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)</b>				
				





<b>ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A VÝROBKY</b>		Číslo prvku	<b>ZA/</b>	<b>2</b>
<b>Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře</b>		Poloha	<b>východní průčelí</b>	
	600 x 480 mm	<b>Přibližné stáří</b>		
<b>Popis:</b>	silueta (pravděpodobně) sv. Václava vysekaná z plechu			
<b>Kování:</b>				
<b>Zasklení:</b>				
<b>Povrchová úprava:</b>	žlutá a cihlově červená krycí barva			
<b>Stav:</b>	historicky cenný prvek, více viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace			
<b>Navržené úpravy:</b>	historicky cenný prvek, více viz Dokladová část, Restaurátorská dokumentace			
<b>Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)</b>				
				

<b>ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A VÝROBKY</b>		Číslo prvku	<b>ZA/</b>	<b>3</b>
<b>Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře</b>		Poloha	<b>1.NP</b>	
	1100 mm	<b>Přibližné stáří</b>		
<b>Popis:</b>	svislá pevná kovaná tyčová mříž s příčným ramenem osazená na vnějším líci okna v kamenném gotickém ostění			
<b>Kování:</b>				
<b>Zasklení:</b>				
<b>Povrchová úprava:</b>				
<b>Stav:</b>	dobrý technický stav, zkorodovaný povrch			
<b>Navržené úpravy:</b>	odstranění koroze a ostatních nečistot, aplikace chemického bezoplachového odrezovače s pasivačním účinkem, 1x základní a 2x krycí nátěr kovářskou barvou v matném grafitovém odstínu			
<b>Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)</b>				
				



ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A VÝROBKY		Číslo prvku	ZA/	4
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	1.NP	
	560 x 1400 mm	Přibližné stáří		
Popis:	okenice 1-křídla dovnitř otvíravá z rámu s křížovou kovovou výztuhou a s oplechováním na vnitřním líci okna v gotickém kamenném ostění			
Kování:	2x vnější pásový závěs, 2x kovaná zástrč			
Zasklení:				
Povrchová úprava:	černý krycí nátěr			
Stav:	dobrý technický stav, dožilá povrchová úprava			
Navržené úpravy:	celková repase, odstranění koroze a ostatních nečistot, aplikace chemického bezoplachového odrezovače s pasivačním účinkem, 1x základní a 2x krycí nátěr kovářskou barvou v matném grafitovém odstínu			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				
<div></div>				

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A VÝROBKY		Číslo prvku	ZA/	5
Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou, obnova fasády lodi a presbytáře		Poloha	východní průčelí	
	2850 x 600 x 1750 mm	Přibližné stáří	novodobá	
Popis:	ochranná stříška nad sochou Panny Marie s Ježíškem z ocelových nosných profilů zajištěných dvojicí ozdobných konzol a krytá měděným plechem			
Kování:				
Zasklení:				
Povrchová úprava:	černý krycí nátěr			
Stav:	dobrý technický stav, dožilá povrchová úprava nosných prvků			
Navržené úpravy:	měděný plech zachovat, celková repase nosných ocelových prvků, odstranění koroze a ostatních nečistot, aplikace chemického bezoplachového odrezovače s pasivačním účinkem, 1x základní a 2x krycí nátěr kovářskou barvou v matném grafitovém odstínu			
Fotodokumentace (náhledy digitálních snímků z verze na DVD)				
<div></div>				